

2.3 우기 개소별 안전점검 보고서

급경사지 지구명 : 01. 십자들

1 안전점검 결과 요약

일반 정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 나포면 주곡리 164-10					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	63	높이(m)	15	길이(m)	90
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">• 붕괴위험지역으로 지정고시된 인공암반비탈면으로 하부 주택과 연접함• 비탈면 내 낙석방지망이 설치되어 있고 하부의 주택은 이주대책이 완료된 상태임• 사면내 국부적으로 토층유실, 암반이완, 절리틈 내 수목 및 뜯돌이 관찰되었음• 절리틈 내 수목 자생으로 암반이완 및 뜯돌을 유발시키고 있으므로 수목제거와 위험토석 제거가 필요하며 주기적인 점검을 통해 추가적인 낙석 발생 여부 및 낙석방지망 손상 여부 확인이 요구됨• 현재 주택 이주 완료 상태로 위험요인 존재하지 않으므로 정비사업 완료 후 재평가 및 점검 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	십자들
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 63°
점검장소	전북특별자치도 군산시 나포면 주곡리 164-10		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중간부 표지판 설치
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	표지판 노후화
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 전구간 표층유실 조사</p>
	
<p>사면 하부 잡목 산재함</p>	<p>절리틈 내 수목 관찰</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	전북 군산 나포 서포 N4지구
분 류	인공비탈면	제 원	높이 12m, 길이 90m, 경사 50°
점검장소	전북특별자치도 군산시 나포면 서포리 산56-6		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	토층유실, 세굴
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



사면 내 전도성 수목 일부 관찰



토사잡물 도로변 유입



지표수에 의한 비탈면 유실 발생

급경사지 지구명 : 03. 전북 군산 나포 서포 N3지구

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 나포면 서포리 56-2					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	48	높이(m)	9	길이(m)	50
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 도로 및 인도에 인접하였고 사면 내 별도 방호시설 미설치 상태임지표수에 의한 비탈면 유실 발생하였으며, 토사잡물이 월류하여 도로변 유입, 수목구근 노출, 전도성 수목 일부 관찰됨옹벽 일부 구간에 균열 발생 관찰됨중대 결함요인은 관찰되지 않으나 도로에 연접해 있으므로 필요시 보수·보강 검토 요망됨					







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	전북 군산 나포 서포 N3지구
분 류	인공비탈면	제 원	높이 9m, 길이 50m, 경사 48°
점검장소	전북특별자치도 군산시 나포면 서포리 56-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 경계부 표층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 균열
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>비탈면 경계부 표충유실 발생</p>
	
<p>사면 상부 전도성 수목 확인</p>	<p>옹벽 일부 구간 균열 발생</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	전북 군산 나포 서포 N2지구
분 류	인공비탈면	제 원	높이 7m, 길이 70m, 경사 20°
점검장소	전북특별자치도 군산시 나포면 서포리 산56-4		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	경작지
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 경계부 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	고사목 및 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축부 균열
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



석축부 균열



비탈면 내 표층유실 조사



전도성 수목 관찰

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	전북 군산 성산 도암 N1지구
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 10m, 길이220m, 경사 88°
점검장소	전북특별자치도 군산시 성산면 도암리 608-12		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시공이음부 미세균열
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	이음부 마감재 탈락
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부 배수공 막힘
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 융기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				


□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황

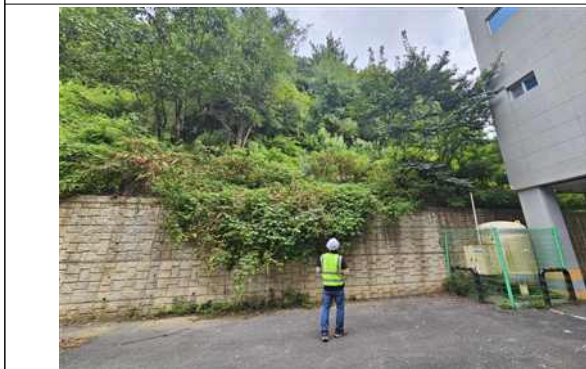

급경사지 전경



이음부 마감재 탈락



시공 이음부 미세 균열



일부 배수공 막힘

급경사지 지구명 : 06. 임피면 월하리 산 54

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 임피면 월하리 산54					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	40	높이(m)	5	길이(m)	40
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">주택지 배후 인공토사비탈면으로 비탈면 내 별도의 방호시설은 존재하지 않음사면 하단부 유실 발생하였으며, 주택과 이격거리가 부족하여 유실물이 배면에 적치되어 있음완전풍화 상태로 조립 토사화 진행중이며 유실물이 하단부에 적치상태이나 중대 위험요인은 관찰되지 않음주기적 관찰 및 점검을 통해 위험요인 발생에 대한 선제적 조치 필요함</div></div>					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	임피면 월하리 산 54
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 40m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 임피면 월하리 산54		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	사면 하단부 유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과




시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경

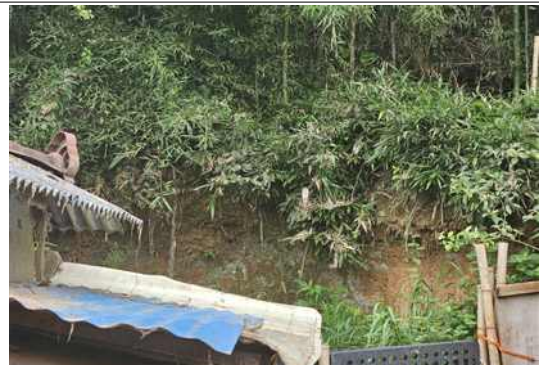

전구간 토사화 진행



사면 하단부 유실 발생



유실물 주택 배면에 적치

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	술산
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 65°
점검장소	전북특별자치도 군산시 임피면 술산리 249		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부 사면유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기반재 노출, 탈락
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	방수포 훼손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>일부 구간 기반재 노출</p>
	
<p>표면유실로 인한 토사 적치</p>	<p>기반재 유실 발생</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	고척
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 45m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 대야면 죽산리 666		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	소규모 낙석, 뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



중점부 현황



급경사지 전경



사면 내 전구간 표층유실



일부 탈석에 의해 하부 이탈구조를 보임



우측 주택 배면부 뜯돌 관찰

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	지경리
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 30m, 경사 75°
점검장소	전북특별자치도 군산시 대야면 지경리 738-3		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 토층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	사면하부 낙석, 절단목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 균열
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>석축 일부구간 균열 발생</p>
	
<p>우측부 토층유실로 방수포 보수</p>	<p>포획구간 내 낙석 관찰</p>







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	대항
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 130m, 경사 45°
점검장소	전북특별자치도 군산시 개정면 발산리 103-74		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 내 균열 및 박리 등 노후화
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	산마루측구, 도수로 정비
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 표지판 설치
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	표지판 노후화
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>옹벽 내 균열 관찰</p>
	
<p>사면 내 전구간 표층유실 조사</p>	<p>옹벽 내 박리 관찰</p>

급경사지 지구명 : 11. 개정

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)

전북특별자치도 군산시 사정동 산83-4

용도(보호 목적)

❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()

분류

①토지 ❷임야

유형

①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대

구조

❶토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합

제원

평균경사(°)

40

높이(m)

10

길이(m)

150

점검 결과

대책

❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치

재해위험도 평가

①A등급 ❷B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급

조사자 종합의견

- 인공토사비탈면이며 사면 내 별도의 보호시설이 없는 상태임
- 우측부 토층유실 및 세굴, 수목뿌리 노출 상태 관찰되며, 좌측부 노출암반은 변성작용에 의해 심한 변질 상태로 차별풍화 진행중임
- 비탈면 상단부 표층유실이 관찰됨
- 중대 위험요인은 확인되지 않으나 전도성수목 관찰되므로 피해목 제거 필요함

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	개정
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 150m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 사정동 산83-4		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 상단부 표층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부구간 뜯돌, 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방치 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



좌측부 노출암반 변성작용에 의해 풍화



비탈면 상단부 표층유실 관찰



사면 내 일부 전도된 수목 제거 요함

급경사지 지구명 : 12. 내사

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 사정동 393					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	80	높이(m)	5	길이(m)	45
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 비탈면 내 별도의 보호시설은 존재하지 않으며 하부에 주택과 1.5m 정도로 인접해 있음노출된 암반은 전체적으로 심한풍화 정도의 풍화도를 보이며 좁은 절리 간격의 분포 특성을 보이고 있어 소규모 암편형태의 낙석이 발생되며 또한 좌측부 상부에서 토층유실로 인한 수목구근의 노출이 관찰됨비탈면 내 추가적인 낙석발생 및 토층유실 발생에 대해 필요시 보수보강 검토 요망됨					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	내사
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 45m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 사정동 393		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도가능목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 표지판 설치
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>좌측부 수목구근 노출 관찰</p>
	
<p>표층유실로 인한 일부 수목 뿌리 노출 상태</p>	<p>사면 내 전도가능목 다수</p>

급경사지 지구명 : 13. 조촌동 191-2

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 조촌동 191-2					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	55	높이(m)	15	길이(m)	90
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ❸C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">• 인공토사비탈면으로 도로와 인접한 비탈면임• 콘크리트옹벽 및 낙석방지울타리가 설치된 인공 암반비탈면 구간으로 초본류 및 목본류의 자연식생이 관찰됨• 녹화공이 적용되어 있으나 표면유실에 의해 암반 및 능형망 노출, 소규모 낙석이 울타리 배면에서 관찰됨• 사면 내 옹벽 노후화 및 일부 구간 미세균열이 조사됨• 노출된 암반은 풍화 및 조밀한 복합절리가 발달하고 있어 소규모 낙석이 암편 형태로 관찰됨• 중대위험요인은 확인되지 않으나 주기적 관찰 및 점검 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	조촌동 191-2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 55°
점검장소	전북특별자치도 군산시 조촌동 191-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	표면유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	소규모 낙석
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 노후화, 미세균열
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
<p>급경사지 전경</p>	<p>옹벽 미세균열 조사</p>
<p>표면유실에 의해 능형망 노출</p>	<p>소규모 낙석 조사</p>

급경사지 지구명 : 14. 전북 군산 조촌 N1지구

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 조촌동 940					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	88	높이(m)	4.9	길이(m)	135
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">• 옹벽 및 축대 비탈면으로 왕복 2차로와 인접함• 옹벽 상단에 낙석방호를 위한 낙석방지울타리가 설치되어 있음• 옹벽 전면부는 국부적으로 폭 0.2mm 이상의 균열과 층분리 및 백태가 관찰되었으며 시설물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨• 중대 결함요인은 확인되지 않으나 일부구간 표면유실, 전도성 수목 등이 관찰되어 주기적인 점검이 필요함					

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	전북 군산 조촌 N1지구
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 4.9m, 길이 135m, 경사 88°
점검장소	전북특별자치도 군산시 조촌동 940		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 국부적 미세균열
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 융기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과




시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경

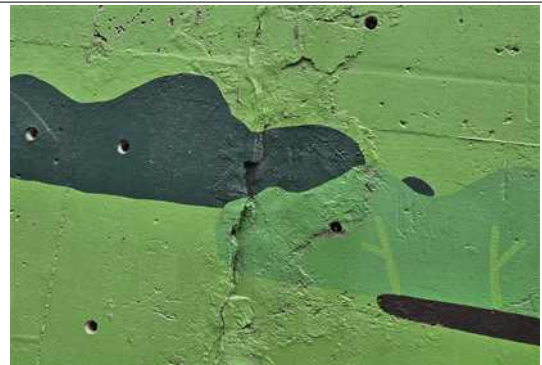

옹벽 내 층분리 발생



옹벽 내 균열 발생



사면 내 전도성 수목 관찰

급경사지 지구명 : 15. 사정

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 사정동 산32-1					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	34	높이(m)	11	길이(m)	90
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공토사비탈면으로 하부에 주택 1채와 창고 2동이 위치하나 현재는 이주가 완료된 상태임2018년 비탈면 상부에 슬라이딩이 발생되어 사면보호천막이 시공되어 있으며 주택과 인접한 구간으로 토층유실, 뜯돌이 관찰되었음2019년에 붕괴위험지역으로 지정되어 있고 추가 슬라이딩 발생 여부에 대한 정기적인 관찰이 요구됨비구조적 대책의 적용이 완료된 상태로 지구 현행화 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	사정
분 류	인공비탈면	제 원	높이 11m, 길이 90m, 경사 34°
점검장소	전북특별자치도 군산시 사정동 산32-1		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부구간 토층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 일부구간 뜯돌 관찰</p>
	
<p>사면 내 일부구간 토층유실 조사</p>	<p>대책 적용 완료된 상태로 현행화 필요</p>

급경사지 지구명 : 16. 서개정

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 개정동 산45					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	55	높이(m)	5	길이(m)	110
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 비탈면내 별도의 표면보호공이 없고 도로 및 주택과 인접하여 위치함노출된 암반은 완전풍화 내지 심한풍화 상태이며 빠르게 풍화가 진행되고 있음 또한 좁은 간격의 절리로 인해 소규모 암편형태의 낙석이 발생되었으며 비탈면 경계부에서 수목구근에 의한 암탈락이 관찰됨2016년에 붕괴위험지역으로 지정되었음비탈면 경계부에서 수목구근에 의한 추가 암탈락 방지를 위해 수목제거가 요구되며 추가 낙석 발생 및 유실물의 도로내 유입 여부에 대해 정기적인 점검이 필요함전구간 토층유실 및 세굴이 진행중이며 도로유입 지속적 발생하므로 방호옹벽 등의 유실 차단 및 배수시설 정비 필요					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	서개정
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 110m, 경사 55°
점검장소	전북특별자치도 군산시 개정동 산45		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 토층유실, 암반노출
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
<p>급경사지 전경</p>	<p>전구간 토층유실 및 세굴 진행</p>
<p>수목 간섭으로 인한 암탈락 진행중</p>	<p>소규모 암편형태의 낙석</p>

급경사지 지구명 : 17. 제일고

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 조촌동 84					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타(학교)					
분류	❶토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ❷암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	70	높이(m)	20	길이(m)	190
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ❸보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ❸C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 제일고등학교 배면에 위치함비탈면 내 낙석방지울타리가 설치되어 있고 별도의 표면보호공은 적용되지 않음자연식생이 분포하나 시점 및 중간부에 걸쳐 토층유실 및 세굴, 전도성 수목 관찰됨좌측부 상부에서 발생한 뜬돌 및 토층유실에 의해 비탈면 하부에서 유실물 집적과 낙석방지울타리 변형이 관찰됨2006년에 붕괴위험지역으로 지정되었으며 비탈면 하부에 집적된 유실물 제거와 추가 유실 및 낙석 발생 여부에 대한 주기적 관찰 및 점검이 요구됨표면보호 및 배수시설 정비, 피해목 제거 등 정비계획 수립 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	제일고
분 류	인공비탈면	제 원	높이 20m, 길이 190m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 조촌동 84		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부, 중앙부 토층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	울타리 변형
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>중점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 토층유실 조사</p>
	
<p>좌측부 하단 유실물 집적</p>	<p>좌측부 낙석방지울타리 변형</p>

급경사지 지구명 : 18. 조촌동 83-11

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 조촌동 83-11					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	40	높이(m)	30	길이(m)	100
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">• 축대인공비탈면으로 경암관 진입도로에 연접해 있음• 사면 내 낙석방지울타리가 설치되어 있음• 우측부 사면 내 표면유실 및 세굴, 핵석, 전도성 수목 관찰됨• 옹벽 배면 내 용출수로 인해 용탈된 미세입자로 백태 발생하여 있음• 본 진입도로는 출입통제로 관리되고 있으며, 중대 결함요인은 관찰되지 않음					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	조촌동 83-11
분 류	인공비탈면	제 원	높이 30m, 길이 100m, 경사40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 조촌동 83-11		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	우측부 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도 수목, 뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 백태
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



사면 내 표층유실 조사



전도 수목 조사



옹벽 용출수로 인한 백태 흔적

급경사지 지구명 : 19. 새터

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 조촌동 77-17					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	65	높이(m)	15	길이(m)	90
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">재해예방사업 추진구역 및 급경사지 붕괴위험지역으로 지정된 인공토사 비탈면으로 대부분의 주택이 이주 완료된 상태임사면 내 석축이 시공되어 있으며 좌측부 사면 내 토층유실 진행중임이주 및 정비사업 완료 후 지구 재평가 및 지구 현행화 필요 요구됨					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	새터
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 65°
점검장소	전북특별자치도 군산시 조촌동 77-17		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	좌측부 토층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	표지판 노후화
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



재해예방사업 추진 구역



이주 및 정비사업 후 지구현행화 필요



대부분의 주택 이주 완료된 상태







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	구암동 산94-2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 30m, 길이 40m, 경사 50°
점검장소	전북특별자치도 군산시 구암동 산94-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부구간 토층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>일부구간 토층유실 발생</p>
	
<p>전도성 수목 관찰</p>	<p>사면 하단부 경작지 활용</p>







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	구암1
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 40m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 구암동 98		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	마을도로
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	도로 기초 하부 유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
시점부 현황	종점부 현황
	
급경사지 전경	톤마대로 응급조치되어 있는 상태
	
상단부 도로 하부에서 유실이 발생	사면의 표층유실 구간은 식생 활착 불량

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	구암2
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 10m, 길이 125m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 구암동 358-11		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 균열, 데크재 탈락
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	도로, 건축물
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	종점부 표면유실
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



사면 내 시설물 파손 관찰



배수로 내 토사 집적으로 정비 필요



사면 내 표면유실 발생

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	영광중학교
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 7m, 길이 50m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 개복동 13-1		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 균열 및 유격
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>석축 내 탈석 관찰</p>
	
<p>석축 내 다수의 균열 발생</p>	<p>석축 내 암반의 유격 관찰</p>

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	창성동
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 12m, 길이 50m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 창성동 24-8		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기설 석축, 옹벽 균열
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기설 석축, 옹벽 이격
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	배수관 파손
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	군산영광여고
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



하부 콘크리트옹벽 내 배수관 파손 관찰



석축 내 균열 발생



석축의 경미한 이격 관찰

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	송창동
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 150m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 송창동 3-92 (송창동 3-16)		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	건축물
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 표면유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 균열, 노후화
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
<p>급경사지 전경</p>	<p>좌측부 비탈면 표면유실 관찰</p>
<p>하부 배수시설의 양호한 시공 상태</p>	<p>옹벽 내 박리, 박락 및 재료분리 관찰</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	송창2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 65m, 경사 45°
점검장소	전북특별자치도 군산시 송창동 3-24		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 및 옹벽 내 균열
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



시점부 석축 내 균열 관찰



옹벽 내 재료분리 관찰



석축과 상부 난간의 들뜸 현상






2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	오룡동
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 5m, 길이 200m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 오룡동 897-4		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 일부 균열, 유격
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>석축 내 일부 균열 발생</p>
	
<p>석축의 유격으로 인한 손상 관찰</p>	<p>석축의 노후화 및 열화로 인한 마모 관찰</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 18.	급경사지명	오룡동 840-29
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 50m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 오룡동 840-29 (오룡동 840-31)		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	경작지
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	콘크리트옹벽 전도성 단차균열
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	콘크리트옹벽 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	배수홀 막힘
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



옹벽 내 전도성 단차균열 관찰



콘크리트옹벽 내 파손 발생



토사에 의한 배수홀 막힘으로 정비 필요

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	전북 군산 송풍 N1지구
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 7m, 길이 135m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 송풍동 972-34		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 균열
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	채움 콘크리트 탈락, 석축 이완
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	상부 배면 침하
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 융기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 기초부 파손
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	기초부 세굴
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



석축의 채움 콘크리트 탈락 및 이완 관찰



상부 표층유실 및 전도성 수목 관찰



상부 배면 침하로 인해 파손 발생

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	송풍7
분 류	인공비탈면	제 원	높이 20m, 길이 85m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 신평동 987-77		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 상부 세굴
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	상부 뜬돌 관찰
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 상부 옹벽 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



노출암반의 불리한 절리 및 뜬돌 관찰



상부 옹벽 파손 관찰



사면 내 세굴 발생

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	금광동 157-98
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 20m, 경사 50°
점검장소	전북특별자치도 군산시 금광동 157-98		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중간부 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중간부 낙석 적치
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축 내 균열 발생
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 연결부, 하단기초부 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



중점부 현황



급경사지 전경



석축 내 균열 발생



하단 기초부 파손 관찰



중간부 사면 표층유실 발생 및 낙석 적치

급경사지 지구명 : 32. 월명동 33-28

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 월명동 33-28					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타(양묘장)					
분류	❶토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	40	높이(m)	5	길이(m)	50
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공토사비탈면으로 사면 내 식생공이 설치되어 있으며 사면 하부 배수로(플룸관)가 설치됨사면 하부 종배수로의 시공상태는 양호함중대 위험요인은 확인되지 않으나 비탈면 내 토층유실이 다수 발생하였으며, 보수를 위한 방수포 설치 관찰되어 주기적인 점검 필요함					







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	월명동 33-28
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이 50m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 월명동 33-28		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 표면유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>표면유실 발생 후 방수포로 임시조치</p>
	
<p>사면 하부 배수시설의 양호한 시공 상태</p>	<p>사면 내 식생공의 양호한 시공 상태</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	월명동 35-10
분 류	인공비탈면	제 원	높이 8m, 길이 50m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 월명동 3510(35-11)		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부 구간 유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도수목, 낙석 적치
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 이음부 마감재 탈락
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 전도수목 적치</p>
	
<p>옹벽 이음부 마감재 탈락 관찰</p>	<p>포획구간 내 낙석 적치</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	금동
분 류	인공비탈면	제 원	높이 12m, 길이 90m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 금동 9-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 뜬돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	노후화에 따른 마모
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>암반구간은 낙석 이력 관찰 및 뜬돌 발생</p>
	
<p>노후화에 의한 마모 및 누수 관찰</p>	<p>전구간 표층유실 발생</p>







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	군장대교
분 류	인공비탈면	제 원	높이 30m, 길이 200m, 경사 40°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 1000-16		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 경계부, 종점부 토사유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 뜯돌
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	울타리 체결부 부식
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 뜬돌 및 이완암 관찰</p>
	
<p>낙석방지울타리 체결부 부식 진행</p>	<p>종점부 경미한 토사유실 관찰</p>

급경사지 지구명 : 36. 해망동 1002-22

1 안전점검 결과 요약


일 반 정 보	위치(주소)	전북특별자치도 군산시 해망동 1002-22					
	용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
	분류	❶토지 ❷임야					
	유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
	구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
	제원	평균경사(°)	65	높이(m)	20	길이(m)	110
점검 결과		대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가		❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견		<div>• 인공암반비탈면으로 인도에 연접하고 전구간 낙석방지울타리 및 철제메쉬웬스(종점부)가 설치되어있음</div> <div>• 종점측 산마루배수로 내 퇴적물에 의한 기능 저하가 관찰되나, 중대 위험요인은 확인되지 않음</div> <div>• 비탈 상단 경계부 토층유실, 수목뿌리 노출, 전도성 수목 관찰되며, 측구 옹벽 일부 지점에서 균열 관찰됨</div> <div>• 암반 노출구간 규모 및 유실 등을 고려하여 주기적 안전점검을 통한 관리 필요함</div>					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	해망동 1002-22
분 류	인공비탈면	제 원	높이 20m, 길이 110m, 경사 65°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 1002-22		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈 상단 경계부
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도성 수목, 뜬돌, 암탈락
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	산마루측구, 집수정
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과

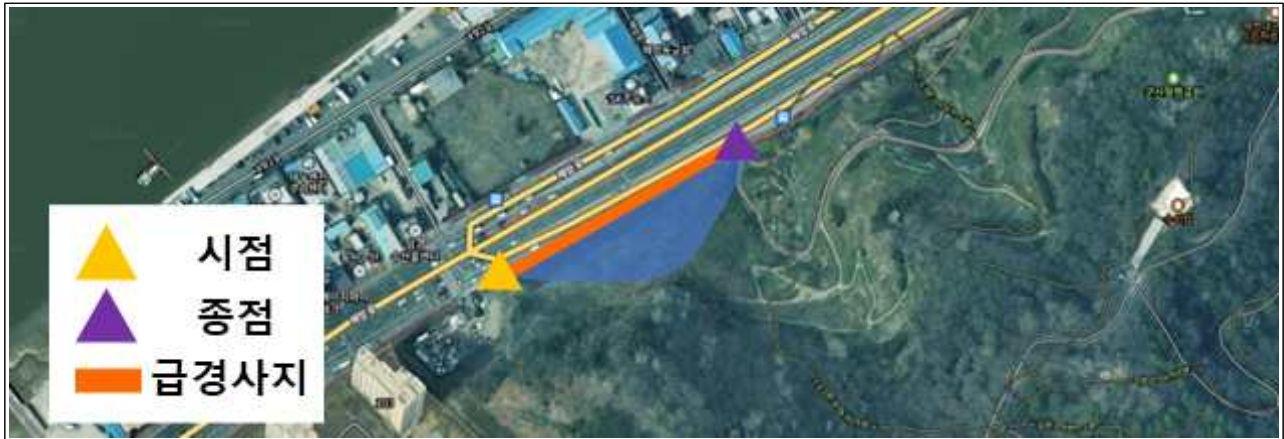

시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



사면 내 암탈락 흔적 및 뜬돌 발생



산마루측구 내 퇴적물 집적으로 기능 저하



상간 경계부 유실 및 전도성 수목 관찰

급경사지 지구명 : 37. 해망동 1002-16

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 해망동 1002-16					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	80	높이(m)	25	길이(m)	110
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">철체웬스 등이 설치된 인공암반비탈면 구간으로 상부는 자연산지이며, 하부는 나대지가 위치함비탈면 상단 경계부 토사유실, 세굴, 수목뿌리 노출, 전도성 수목 일부 관찰됨노출된 암반은 약간 내지 보통정도의 풍화상태로 상부 일부 탈석 이력, 이완암블럭 관찰되나 포집공간 여유가 있으며, 중대 위험요인은 확인되지 않음					







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	해망동 1002-16
분 류	인공비탈면	제 원	높이 25m, 길이 110m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 1002-16		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	상단 경계부 토사 유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	이완암블록, 전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>상부 탈석 이력 및 이완암블럭 관찰</p>
	
<p>사면 내 전도성 수목 발생</p>	<p>상단 경계부 토사유실로 수목 뿌리 노출</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	해망3
분 류	인공비탈면	제 원	높이 12m, 길이 170m, 경사 45°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 산5-43		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	비탈면 표층부 유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중앙부 수직절리 및 탈석 이력
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축옹벽 균열
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	석축옹벽 다수 지점 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



노출암반의 수직절리 및 이탈구조 관찰



표층부 유실 및 수목 뿌리부 노출



석축 옹벽 내 탈석, 균열 등의 손상 관찰

2 급경사지 안전점검표(옹벽 및 축대)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	해망9
분 류	옹벽 및 축대	제 원	높이 20m, 길이 120m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 1008-33		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 균열
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	공원 산책로
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	하단부 암편, 유실토
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 융기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



하부에 암편 및 유실토 적치



콘크리트옹벽 내 균열 발생



사면 내 표층유실로 인한 식생 활착 불량

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	해망4
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 75°
점검장소	전북특별자치도 군산시 해망동 1007-77		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	경작지
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부, 옹벽 기초부
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 낙석
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 균열
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 연결부, 상하단 기초부 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	종점부 표지판 설치
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



시점부에 표층유실 발생



옹벽 내 균열 관찰



옹벽 기초부 파손 발생







2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	소릉
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 90m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 소릉동 산6-8		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	경작지, 건축물
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	보강토옹벽 인접 구간 표층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>보강토옹벽 인접 구간 표층유실 발생</p>
	
<p>시점부 사면 내 전도성 수목 관찰</p>	<p>시점부 노출암반은 풍화 진행중</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	소룡2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 25m, 길이 150m, 경사 80°
점검장소	전북특별자치도 군산시 소룡동 1024-44 (소룡동 1024-33)		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	상단 경계부 토층유실, 세굴
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도 수목, 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	능형망 파손
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
<p>급경사지 전경</p>	<p>포획구간 내 전도수목 적치</p>
<p>상단 경계부 토층유실 및 세굴 관찰</p>	<p>능형망 파손 후 임시조치가 이뤄진 상태</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	솔고지
분 류	인공비탈면	제 원	높이 22m, 길이 40m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 소룡동 산121-6		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	국부적 토층유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 낙석, 암반이완
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 표지판 설치
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	표지판 전면에 적치된 폐자재 제거 필요
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



전 구간 절리발달과 암반이완 관찰



사면 내 국부적 토층유실 발생



포획구간 내 소규모 낙석 적치

급경사지 지구명 : 44. 나운동 산193-3

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 나운동 산193-3					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	①토지 ❷임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	70	높이(m)	6	길이(m)	40
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ❸C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공토사비탈면으로 상부는 상가 건축물 부지이며, 하부는 주차장 부지와 연접해있음우측부는 콘크리트옹벽이 설치되어 있으나, 중간 및 좌측부는 보호보강 시설 없음전구간에 걸쳐 토층유실 및 세굴 진행중이며, 수목뿌리 노출, 전도성 수목 관찰됨보호대상 시설과 이격거리가 충분하고, 중대위험요소는 확인되지 않으나 주거지 및 건축물 하부 사면으로 주기적 안전점검을 통한 관리 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	나운동 산193-3
분 류	인공비탈면	제 원	높이 6m, 길이 40m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 나운동 산193-3		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 토층유실, 세굴
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 전도성 수목 관찰</p>
	
<p>전구간 토층유실 및 세굴 진행중</p>	<p>유실로 인한 수목 뿌리부 노출</p>

급경사지 지구명 : 45. 수송동 961

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 수송동 961					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ❸옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	50	높이(m)	15	길이(m)	215
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ❷B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 낙석방지망, 전석쌓기가 설치되어 있으며 초본류 및 목본류 피복 상태 양호함전면부 홍보판넬이 전구간 설치되어 있고, 배면 이격거리가 확보되어 있으며, 사면 중간부에는 전도성수목이 관찰되나 중대 위험요인은 관찰되지 않음기후대응 도시숲(새들허브숲) 조성공사 완료되어 지구 재평가 및 현행화 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	수송동 961
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 215m, 경사 50°
점검장소	전북특별자치도 군산시 수송동 961		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중간부 전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



사면 중간부 전도성수목 제거 필요



사면 내 낙석방지방의 양호한 시공 상태



초본류 및 목본류 피복도 상태 양호

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	수송
분 류	인공비탈면	제 원	높이 8m, 길이 80m, 경사 70°
점검장소	전북특별자치도 군산시 수송동 798-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시점부 표면유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



시점부 표면유실 발생



포획구간 내 유실토 및 유송잡물 적치



사면 내 식생 활착 상태 양호

급경사지 지구명 : 47. 당북2

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리 867-2					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	❶토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ❸복합					
제원	평균경사(°)	50	높이(m)	15	길이(m)	85
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ❸C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">• 카페 주차장 부지에 접한 인공복합비탈면으로 전구간 전석쌓기 옹벽이 설치되어 있음• 식생 상태는 불량하며, 사면 내 표면유실, 암편 노출 관찰됨• 비탈면 중, 상단부에 석축 및 데크 산책로 설치되어 있으며, 토층 표면 유실 및 보수 이력 관찰됨• 중대 위험요인은 관찰되지 않으나 유실 이력 등을 고려하여 주기적 관찰 및 점검이 필요함					


2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	당북2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 85m, 경사 50°
점검장소	전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리 867-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 표면유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 암편 노출, 소규모 뜯돌 및 암탈락
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>전구간 표면유실로 식생활착 불량</p>
	
<p>전구간 암편 노출 및 불리한 절리 관찰</p>	<p>종점부 소규모 뜯돌 및 암탈락 관찰</p>

급경사지 지구명 : 48. 미룡1

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 미룡동 59-70					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	60	높이(m)	25	길이(m)	75
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<div>• 주택지 및 상가 건축물 하부 인공복합비탈면 구간으로 종점부 사면 내 계단이 위치해있음</div> <div>• 사면 내 석축이 시공되어 있으며, 식생 활착 상태는 양호함</div> <div>• 중대 위험요인은 관찰되지 않음</div>					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	미룡1
분 류	인공비탈면	제 원	높이 25m, 길이 75m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 미룡동 59-70		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황	종점부 현황
급경사지 전경	종점부 사면 내 계단이 위치함
사면하부 석축의 양호한 시공 상태	사면 내 식생 활착 상태 양호

급경사지 지구명 : 49. 미룡동 474-16

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 미룡동 474-16					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타(KT)					
분류	❶토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ❷인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ❹축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	60	높이(m)	15	길이(m)	45
점검 결과	대책	❶이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ❸C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">KT군산 무선국 주차장구역에 인접한 인공복합비탈면구간으로 콘크리트 옹벽 상단 철제메쉬웬스가 설치되어 있음녹화공 적용으로 식생활착 상태 양호하며, 표면보호공으로 콘크리트 격자블럭이 설치되어 관리되고 있음, 중요 위험인자는 관찰되지 않음사면 일부 표면유실이 발생하였고 노출암반은 불리한 절리가 발달되었으나 중요 위험인자는 관찰되지 않음출입이 제한되어 조사가 원활하게 이뤄지지 않음					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	미룡동 474-16
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 45m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 미룡동 474-16		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	상단부 철탑
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부 표면유실 발생
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



녹화공 적용으로 식생 활착 상태 양호



노출암반의 불리한 절리 관찰



사면 일부 표면유실 발생

급경사지 지구명 : 50. 미룡2

1 안전점검 결과 요약

일반정보


위치(주소)	전북특별자치도 군산시 미룡동 656-2					
용도(보호 목적)	❶도로 ❷아파트 ❸주택 ❹공단 ❺공원 ❻기타()					
분류	❶토지 ❷임야					
유형	❶자연비탈면 ❷인공비탈면 ❸옹벽 및 축대					
구조	❶토사 ❷암반 ❸옹벽 ❹축대 ❺복합					
제원	평균경사(°)	60	높이(m)	25	길이(m)	75
점검 결과	대책	❶이상없음 ❷현장조치 ❸보수보강 ❹정밀조사 ❺긴급안전조치 ❻행정조치				
재해위험도 평가	❶A등급 ❷B등급 ❸C등급 ❹D등급 ❺E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공복합비탈면으로 녹화공 설치되어 있음사면 내 초본류 및 관목류의 자연식생이 분포하고 있으며, 중간~종점부 표면유실에 의한 능형망 노출 관찰됨비탈면 상부 토층유실 및 세굴, 전도성 수목 관찰되며, 노출암반은 절리면 이완, 절리 및 풍화 발달이 관찰됨시점~중간부 토층유실 보수를 위한 능형망 추가설치 상태이며, 중대 위험요인은 확인되지 않았으나 표면보호공의 정비가 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	미룡2
분 류	인공비탈면	제 원	높이 25m, 길이 75m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 미룡동 656-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 부분적 표층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 전도성수목, 암반 절리이완
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과

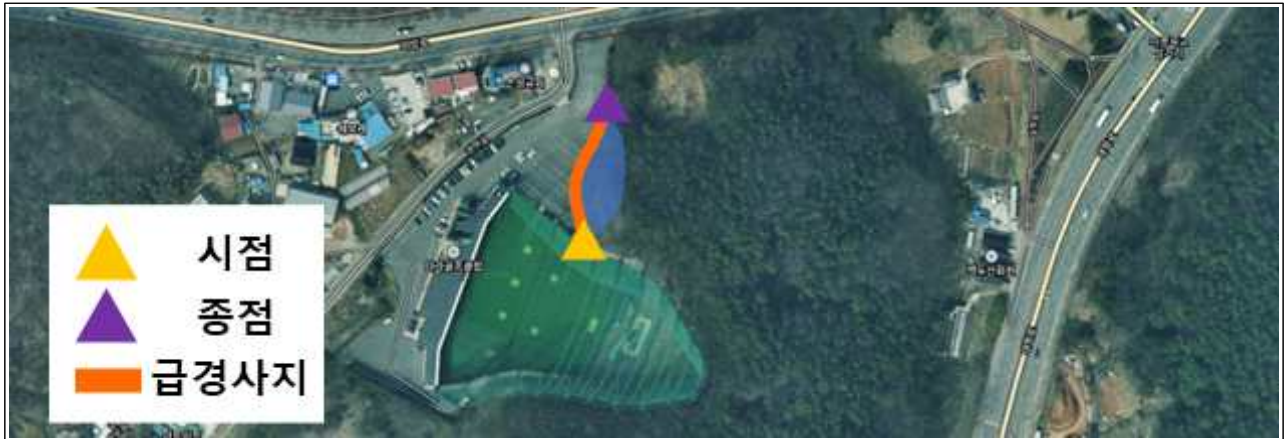

	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>전구간 전도성 수목 분포</p>
	
<p>중간부 사면 내 표층유실 발생</p>	<p>노출암반은 절리이완 및 풍화 발달</p>

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	미창
분 류	인공비탈면	제 원	높이 10m, 길이 90m, 경사 65°
점검장소	전북특별자치도 군산시 산북동 1119-9		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	경작지
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	국부적 토층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 전도성수목, 노출암반의 절리발달
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>사면 내 식생 활착 상태 양호</p>
	
<p>암반의 절리발달 및 전도성수목 분포</p>	<p>국부적인 토층유실 관찰</p>

급경사지 지구명 : 52. 연도

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 옥도면 연도리 51-16					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	65	높이(m)	5	길이(m)	100
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">자연재해위험지구로 지정된 주택지 배후 인공암반비탈면으로 돌쌓기옹벽, 콘크리트블럭 등이 설치되어 있음일부구간 토층유실, 수목구간 노출, 전도성 수목 존재하며, 노출된 암반은 고각의 평면절리가 발달하고, 교호절리 켜기부 토사유실 발생함시점부는 암반이 발달하고, 조합절리에 의한 낙석 발생 가능성 있으나 이격공간이 충분하므로 위험도는 낮으며, 전도성 수목이 다수 관찰됨중간부~종점부는 주택지 배후 이격공간이 부족하며, 배수시설, 차단시설이 미설치되어 지표수에 의한 주택지 유입 피해 가능성 있음중대 결함요인은 관찰되지 않으나 주택지 배후 비탈면으로 주기적 관찰 및 점검을 통해 위험요인에 대한 선제적 조치 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	연도
분 류	인공비탈면	제 원	높이 5m, 길이100m, 경사 65°
점검장소	전북특별자치도 군산시 옥도면 연도리 51-16		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부구간 토층유실
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



고각의 평면절리 발달



전도성 수목 다수 존재



교호절리 썰기부 유실 발생

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	어청도
분 류	인공비탈면	제 원	높이 30m, 길이 70m, 경사 55°
점검장소	전북특별자치도 군산시 옥도면 어청도리 316		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	주택지, 통행 계단
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	옹벽 상단 소규모 낙석
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	계단식옹벽 박리, 박락
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>돌쌓기 옹벽 암석이완 및 유격 관찰</p>
	
<p>옹벽 상단 소규모 낙석 적치</p>	<p>계단식옹벽 설치 상태 양호</p>

급경사지 지구명 : 54. 개사동 609-19

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 개사동 609-19					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	39	높이(m)	14	길이(m)	70
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">도로변 인공토사비탈면구간으로 하단에 도로가 연접함일부 석축 시공상태이며, 토사측구를 포함한 포집공간의 여유가 확보되어 있음중대위험요인은 관찰되지 않으나 일부 구간 토사유출 및 전도성 수목이 관찰되어 주기적인 안전점검이 필요함</div></div>					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	개사동 609-19
분 류	인공비탈면	제 원	높이 14m, 길이 70m, 경사 39°
점검장소	전북특별자치도 군산시 개사동 609-19		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	일부구간 토사유실
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도성수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



	
<p>시점부 현황</p>	<p>종점부 현황</p>
	
<p>급경사지 전경</p>	<p>일부구간 토사유실 발생</p>
	
<p>사면 내 전도수목 적치</p>	<p>사면 내 식생 활착 상태 양호</p>

급경사지 지구명 : 55. 내성산

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 옥서면 옥봉리 115-187					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	55	높이(m)	4	길이(m)	200
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">내성산 자연재해위험지구 정비사업 중인 주택 배후 인공토사비탈면으로 상부에 전답지가 분포해있음일부구간 블럭식옹벽이 설치되어 있고 비탈면 내 토층유실 및 세굴이 발생하였으며, 배수시설 미설치 상태로 집중호우시 주택지 피해 예상됨정비사업 완료 후 지구 재평가 및 지구현행화 요구됨</div></div>					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	내성산
분 류	인공비탈면	제 원	높이 4m, 길이 200m, 경사 55°
점검장소	전북특별자치도 군산시 옥서면 옥봉리 115-187		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 토층유실, 세굴
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전도가능 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



중점부 현황



급경사지 전경



수목 뿌리부 노출로 전도 가능성 존재



전구간 토층유실 및 세굴 발생



집중 호우시 주택지 피해 예상됨

급경사지 지구명 : 56. 당북

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리 739-2					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	60	높이(m)	6	길이(m)	50
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">주택 배후 인공토사비탈면으로 방호시설 및 배수시설 미설치 상태임비탈면 상단부를 따라 토층유실 및 세굴, 수목뿌리 노출이 심하며, 유실물이 하단부에 적치되어 있음종점부는 이격거리가 충분치 않으며 배후에 토석이 적치상태로 있음집중호우시 지표수에 의한 토석류 발생으로 주택 피해 가능성 높으므로 방호시설 및 배수시설 등의 보수보강 정비계획 수립이 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	당북
분 류	인공비탈면	제 원	높이 6m, 길이 50m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리 739-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 비탈면 경계부 토층유실 및 세굴
6. 낙석, 뜯돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	낙석, 전도성 수목
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



전구간 토층유실 및 세굴



노출암반의 탈석 흔적 관찰



전도성 수목 분포 및 전도수목 적치

급경사지 지구명 :57. 금광리

1 안전점검 결과 요약

일반정보

위치(주소)	전북특별자치도 군산시 회현면 금광리 984-2					
용도(보호 목적)	①도로 ②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타()					
분류	①토지 ②임야					
유형	①자연비탈면 ②인공비탈면 ③옹벽 및 축대					
구조	①토사 ②암반 ③옹벽 ④축대 ⑤복합					
제원	평균경사(°)	60	높이(m)	15	길이(m)	255
점검 결과	대책	①이상없음 ②현장조치 ③보수보강 ④정밀조사 ⑤긴급안전조치 ⑥행정조치				
재해위험도 평가	①A등급 ②B등급 ③C등급 ④D등급 ⑤E등급					
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none">인공암반비탈면으로 사면 하부에서 1m 이격하여 주택이 위치함노출암반은 매우 불리한 절리가 관찰되며, 포획구간 내 낙석이 조사됨집수정 구간 토석잡물 적치로 기능저하 상태임우기 및 집중호우 시 암탈락과 낙석 가능성이 있으므로 주의관찰이 요구됨상부 산지 개발 부지조성공사 완료 후 지구 재평가 및 현행화 필요함					

2 급경사지 안전점검표(인공비탈면)

점검일시	2025. 08. 19.	급경사지명	금광리
분 류	인공비탈면	제 원	높이 15m, 길이 255m, 경사 60°
점검장소	전북특별자치도 군산시 회현면 금광리 984-2		
점검자	(소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)손광록 (소속)한국급경사지안전협회 (직위)연구원 (성명)류정수		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전구간 낙석
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	집수정 내 토석잡물
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	계측기 미설치
【 기타 의견 】				

□ 점검 결과



시점부 현황



종점부 현황



급경사지 전경



집수정 내 토석잡물 적치로 기능 저하



포획구간 내 낙석 적치



노출암반의 매우 불리한 절리